


Q. CT-20 停電後、動作しなくなった (電源表示「PW」が点滅している)

A. 「停電手動復帰」設定になっています。
商品出荷時と異なるため、再設定してください。

電源表示「PW」が点滅している状態では出力スイッチが「入」または「自動」になっていても出力されません。

再設定を行うことで電源表示「PW」が点滅から点灯になり、出力できるようになります。

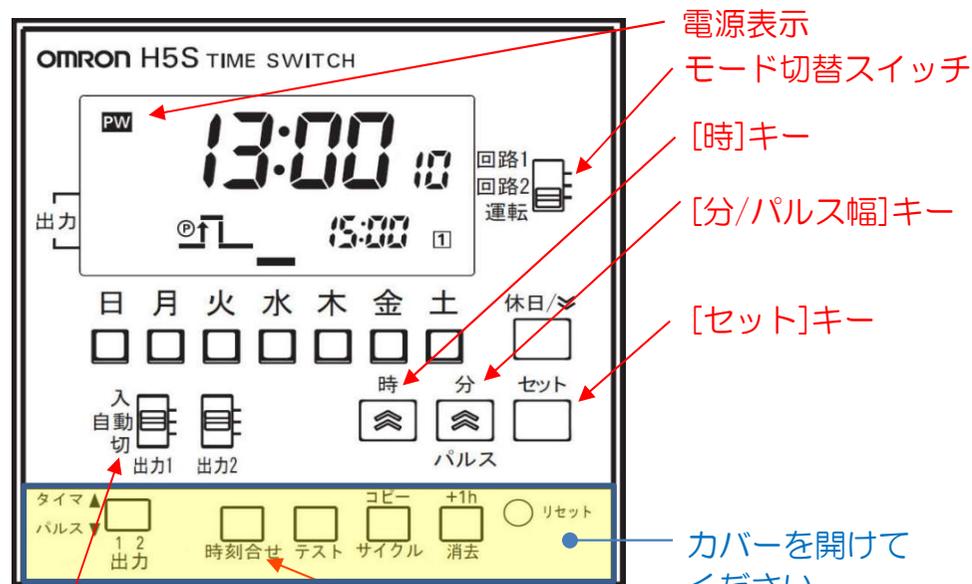

出力「入」「切」スイッチ
[時刻合せ]キー

再設定の手順

	1. モード切替スイッチを[回路1]または[回路2]にしてから、[時刻合せ]キーを3秒以上押してください
	2. 表示が切り替わったら、[時刻合せ]キーを押して[F2]を表示させてください
	3. [時]または[分/パルス幅]キーを押して左図の表示にしてから、[セット]キーを押してください
	4. モード切替スイッチを[運転]にしてください